COMUNE DI ACCIANO
Piazza Municipio n.1
67020 Acciano L'Aquila

Progetto:

Interventi di ripristino Cimiteri Comunali del Capoluogo e delle Frazioni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

SANTILLI DONATO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA
Ingegnere
18.08.2021 16:19:12 UTC

LATTANZI NICOLETTA
18.08.2021 16:03:26 UTC

Il Tecnico C.
Arch. Marco Moca

Progettazione:
Ing. Donato Santilli
Arch. Nicoletta Lattanzi

e-mail:
donatosantilli@ordpec.it

Tel. 0864/78677

Cod. Commessa:

Data:	Scala:	Tavola:
01	Fase:	6
02	Progetto definitivo	
03		

Oggetto: CIMITERO DI ACCIANO CAPOLUOGO
EDIFICIO DESTINATO A CHIESA-CAMERA MORTUARIA-OSSARIO (STATO DI FATTO)

Controllato:

Note:

Riproduzione riservata ai sensi della vigente normativa a tutela del diritto d'autore. Riproduzione totale o parziale o diffusione con mezzi qualsiasi

S T A T O D I F A T T O

SIMBOLI

ARCHITRAVI E ARCHIVOLTI

pietra | volta in pietra | volta in laterizio | volta in cls. | laterizio armato | c.a. | legno

SOLAIO

legno | laterizio - c.a. | c.a. | ferro | ferro - laterizio | ferro - voltine | a cannucce

CONTROSOFFITTO

VOLTE

pietra | laterizio | c.a.

TRAVI

legno | ferro | c.a.

SCALE

legno | ferro | c.a. | pietra

LESIONI

strapiombo | isolata passante | diffusa passante | a croce passante | lesione di architrave orizzontale | lesione di architrave verticale

isolata | diffusa | a croce | crollo | travi

cantonale | martello | incrocio | dissesto su volte | lesione sul solaio di calpestio

distacco parete verticale alla sommità | lesione sul travetto del solaio | ovvallamento solaio copertura

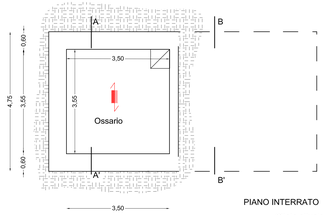

PIANO INTERRATO
(Stato attuale)

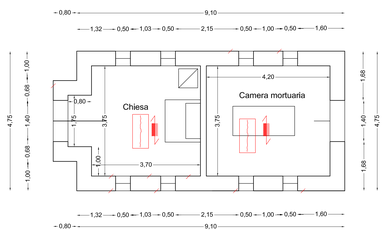

PIANO TERRA
(Stato attuale)

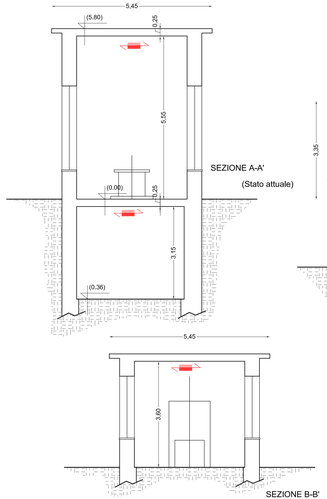

SEZIONE A-A'
(Stato attuale)

SEZIONE B-B'
(Stato attuale)

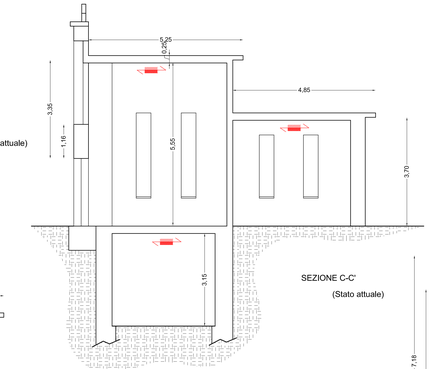

SEZIONE C-C'
(Stato attuale)

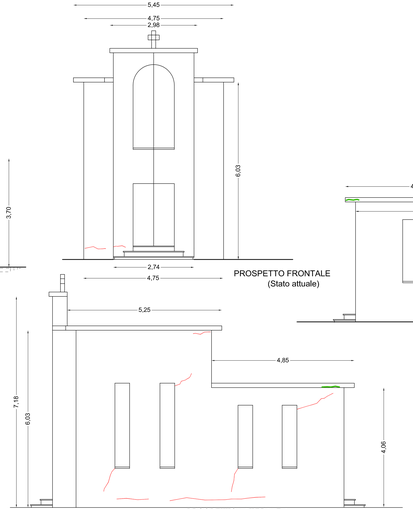

PROSPETTO FRONTALE
(Stato attuale)

PROSPETTO LATERALE A
(Stato attuale)

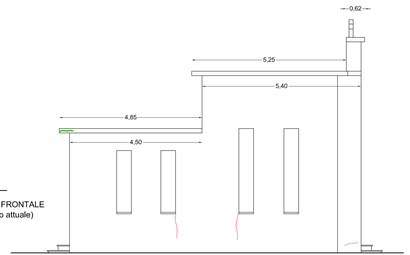

PROSPETTO LATERALE B
(Stato attuale)